**寝屋川市立エスポアール　湯沸室・料理室換気扇修繕（案）**

1.1階湯沸室

(1)現状

必要排気量718.0㎥/ｈに対し、実測406.9㎥/ｈ（▲311.1㎥/ｈ）

(2)問題点

現状レンジフードで排気もレンジフードの機種交換では追い付かない風量が必要。

ダクトは梁貫通している可能性があり、ダクト径も上げられるか不明。

(3)改善案

窓横のスペースに風穴を開口。中間ファンを新設し、レンジフードの排気不足を補う。
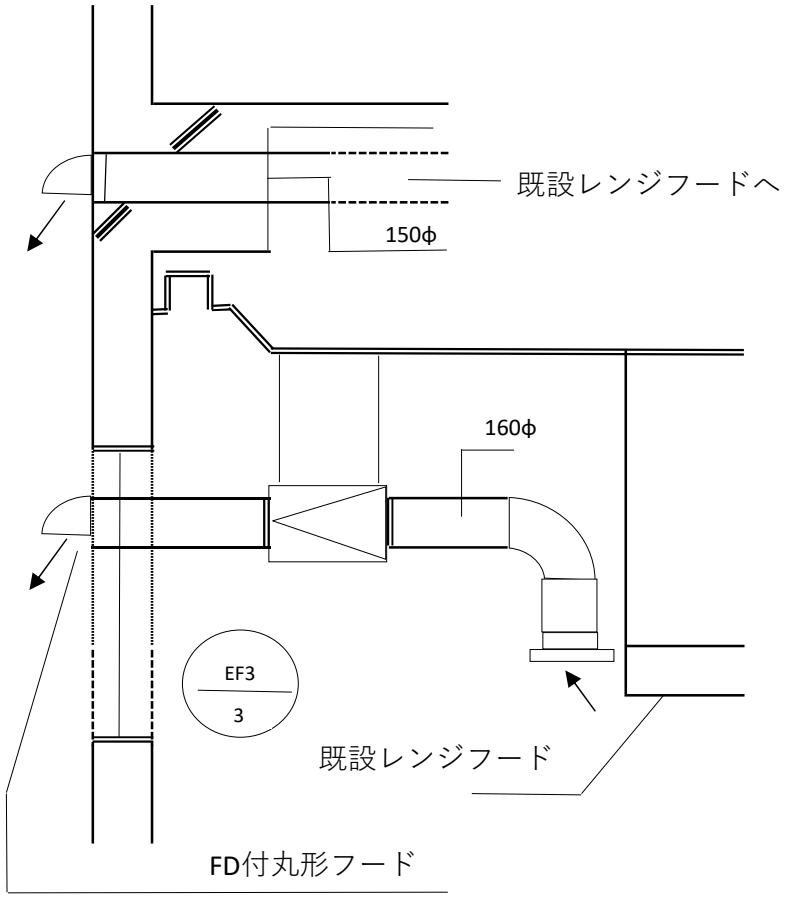
**1階湯沸室参考図**